



GSE



D GB F DK

CZ SK NL I

NOR S H HR

SLO



40586

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers

www.guede.com

GÜDE Slovakia s.r.o
Podtúreň-Roveň 208
SK-033 01 Liptovský Hrádok

www.guede.com

Dříve než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze.

A.V. 1

Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.

Technické změny vyhrazeny.

© Güde GmbH & Co. KG - 2006

Obsah

Označení	Strana
1 Přístroj	3
1.1 Objem dodávky	3
1.2 GSE 5500 DSG # 40586	3
1.3 Záruka	4
2 Všeobecné bezpečnostní pokyny	4
2.1 Chování v případě nouze	4
2.2 Označení na přístroji	4
2.3 Použití v souladu s určením	6
2.4 Zbytková nebezpečí a ochranná opatření	6
2.4.1 Elektrická zbytková nebezpečí	6
2.4.2 Tepelná zbytková nebezpečí	6
2.4.3 Ohrožení hlukem	6
2.4.4 Ohrožení materiály a jinými látkami	6
2.4.5 Ostatní ohrožení	6
2.4.6 Likvidace	6
2.5 Požadavky na obsluhu	7
2.5.1 Kvalifikace	7
2.5.2 Minimální věk	7
2.5.3 Školení	7
3 Technické údaje	7
3.1 AVR (automatická regulace napětí)	7
4 Přeprava a skladování	8
5 Montáž a první uvedení do provozu	8
5.1 Plnění oleje	9
5.2 Baterie pro elektrické spuštění jen u GSE 5500 DSG (# 40586)	9
5.3 Doplnění paliva	10
5.4 Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu	10
6 Obsluha	11
6.1 Použití generátoru „Spuštění s baterií“ GSE 5500 DSG (# 40586)	11
6.2 Vypnutí generátoru GSE 5500 DSG (#40586)	11
6.3 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu	11
7 Poruchy - příčiny - odstranění	12
8 Prohlídky a údržba	13
8.1 Pravidelně prováděná údržba a prohlídky	13
8.1.1 Vzduchový filtr	13
8.1.2 Palivové síto	13
8.1.3 Výměna oleje	13
8.1.4 Kontrola tlumiče hluku	13
8.2 Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu	14
8.3 Plán prohlídek a údržby	14
9 Náhradní díly	14

Usilujeme o průběžné zlepšování našich produktů. Proto se mohou technické údaje a obrázky měnit!

1 Příklad

Diesellový synchronní generátor

S AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)

Generátor je určen pro provoz běžných ohmových a induktivních spotřebičů – např. světelné řetězy, elektrické ruční nářadí (vrtačky, elektrické řetězové pily, kompresory). **Pro zapojení ke stacionárním zařízením – topení, elektrická síť, klimatizace – nebo pro napájení obytných přívěsů je třeba se předem bezpodmínečně poradit s odborníkem v oboru elektro.**

Za škody v důsledku nedodržení těchto pokynů neručíme.

Výbava (sériová)

Zásuvka s ochranným kolíkem 230 V/CEE 16 A 400 V, pojistky proti přetížení, pojistka proti nedostatku oleje, přepravní kola, voltmetr


			40586
Elektrické nářadí do max. 230 V			cca 1800 W
Stavební a zahradní stroje do max. 230 V			cca 2000 W
Elektrické nářadí do max. 400 V			cca 2800 W
Stavební a zahradní stroje do max. 400 V			cca 2500 W



Pozor: Kritickým bodem induktivních spotřebičů je příkon při startu stroje. Příkon může činit až 3násobek jmenovitého výkonu, tento musí být bezpodmínečně zohledněn. Údaje v tabulce jsou čistě početně zjištěné hodnoty a mohou se lišit.

1.1 Objem dodávky

1.2 GSE 5500 DSG # 40586

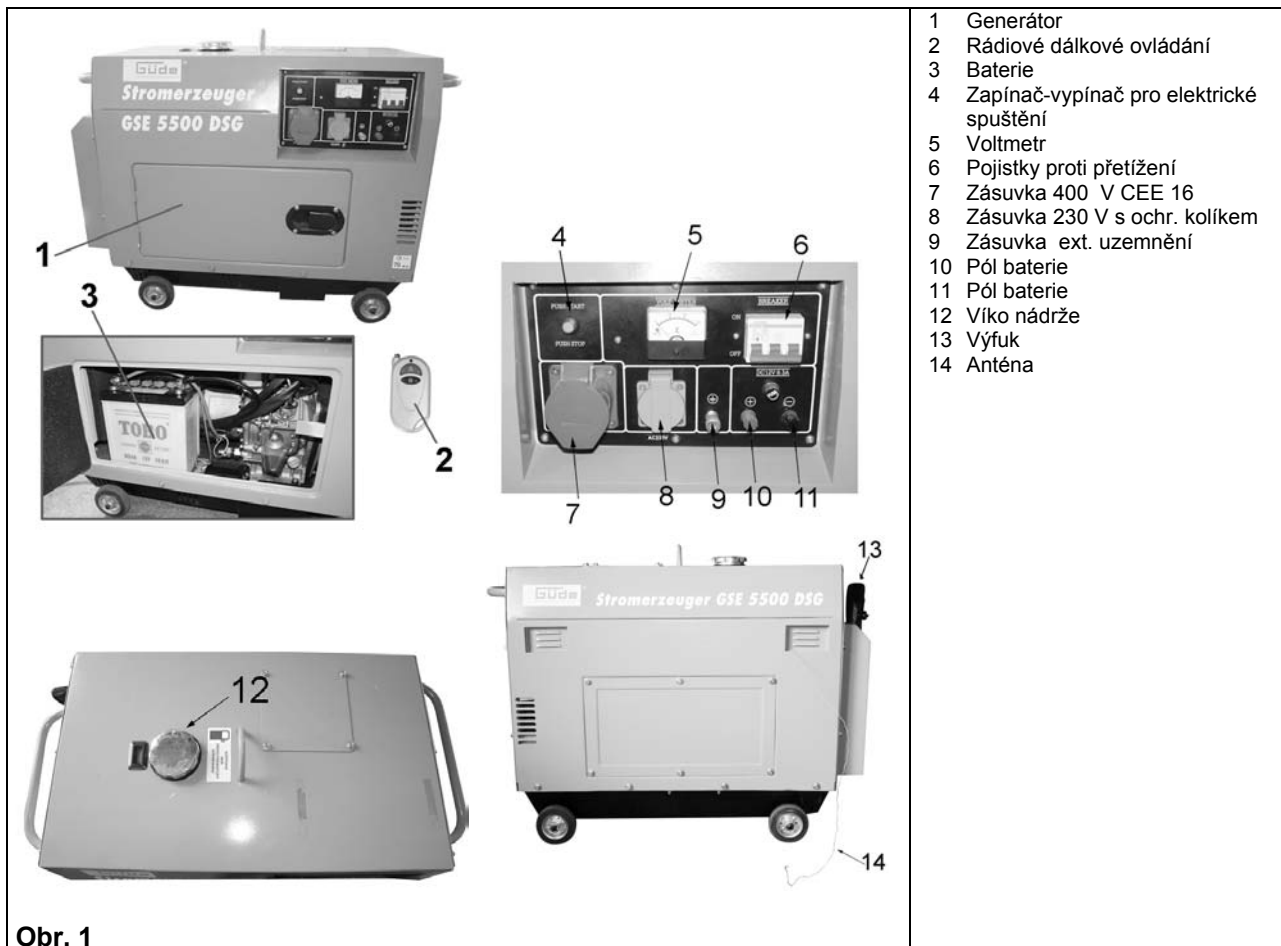

Obr. 1

1.3 Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).

ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:



POZOR!

- Při zapojování generátoru k domovnímu zdroji napájení přizvěte kvůli zapojení a uzemnění bezpodmínečně odborníka v oboru elektro.
- Generátor stavte vždy na pevný a rovný podklad!
- Spaliny mohou být smrtelné, proto generátor nikdy nepoužívejte v uzavřených místnostech.
- Nikdy generátor nepřikrývejte.
- Nikdy se jej nedotýkejte vlhkýma rukama.
- Nepracujte ve vlhkém prostředí.
- Nikdy nespojujte dohromady 2 generátory.

Při použití elektrického nářadí je třeba dodržovat přiložené bezpečnostní pokyny, jakož i přídatné bezpečnostní pokyny.



Nebezpečí úrazu či možného poškození elektrického nářadí.

Technické údaje spotřebiče musí souhlasit vždy s údaji a bezpečnostními pokyny generátoru. (u rozběhového výkonu je třeba dbát na 2-3násobný jmenovitý výkon připojovaného přístroje).

2.1 Chování v případě nouze

Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou pomoc.

Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.

2.2 Označení na přístroji

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a/nebo na přístroji jsou použity následující symboly:




Bezpečnost produktu:

Produkt odpovídá příslušným normám EU					

Zákazy:

Zákaz, všeobecný (ve spojení s jiným piktogramem)	Zákaz ohně, otevřeného světla a kouření	Přístroj nepoužívejte za deště			





Výstraha:

					
Výstraha/pozor	Přístroj se nesmí používat jen vně uzavřených prostor	Výstraha před zdraví škodlivými plyny	Výstraha před horkým povrchem		




Příkazy:

					
Používejte sluchátka	Před použitím si přečtěte návod k obsluze				







Ochrana životního prostředí:

					
Odpad zlikvidujte odborně tak, abyste neškodili životnímu prostředí.	Obalový materiál z lepenky lze odevzdat za účelem recyklace do sběrných.	Vadné a/nebo likvidované elektrické či elektronické přístroje musí být odevzdaný do příslušných sběrů.	Zelený bod-Duales System Deutschland AG		

Obal:




					
Chraňte před vlhkem	Obal musí směřovat nahoru	Pozor - křehké			

Technické údaje:

					
Přípojka	Obsah nádrže	Spalovací motor	Hladina akustického výkonu	Obsah	Hmotnost

IP 23					
Typ ochrany					

Specifické pro produkt:

					
Automatická regulace napětí	ACHTUNG! Nur Dieseltreibstoff verwenden!	ACHTUNG! Heisse Oberfläche!			
	POZOR! Používejte jen naftu!	POZOR! Horký povrch			

2.3 Použití v souladu s určením

Tento generátor je koncipován výhradně k pohánění elektrických přístrojů, jejichž max. výkon leží v rozsahu výkonu generátoru. Vyšší rozběhový proud induktivních spotřebičů musí být zohledněn.

Při nedodržení ustanovení, z všeobecně platných předpisů, jakož i z tohoto návodu, nelze činit výrobce odpovědným za škody.

2.4 Zbytková nebezpečí a ochranná opatření

2.4.1 Elektrická zbytková nebezpečí

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Přímý elektrický kontakt	Přímý elektrický kontakt s vlhkýma rukama může vést k úderům elektrickým proudem.	Zabraňte kontaktu s vlhkýma rukama.	

2.4.2 Tepelná zbytková nebezpečí

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Popáleniny, omrzliny	Kontakt s výfukem může vést k popáleninám.	Přístroje nechte po provozu nejprve vychladnout.	

2.4.3 Ohrožení hlukem

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Poškození sluchu	Delší pobyt v bezprostřední blízkosti generátoru v chodu může poškodit sluch.	Noste bezpodmínečně vždy chrániče uší.	

2.4.4 Ohrožení materiály a jinými látkami

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Kontakt, vdechnutí	Vdechnutí spalin může být smrtelné!	Nikdy neprovozujte v uzavřených místnostech.	
Oheň či exploze	Palivo přístroje se může vznítit.	Nikdy neprovozujte v prostředí, kde hrozí oheň. Tankujte při zastaveném motoru. Nekuřte.	
Biologická / mikrobiologická ohrožení	Výtok oleje a paliva škodí životnímu prostředí.		

2.4.5 Ostatní ohrožení

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Poškození při provozu	Pokud je přístroj provozován na šikmém podkladu, není již zaručeno mazání a přístroj se může poškodit.	Provozujte zásadně na rovném podkladu.	

2.4.6 Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů najdete v kapitole „Označení na přístroji“.

2.5 Požadavky na obsluhu

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.

2.5.1 Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.

2.5.2 Minimální věk

Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let.

Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti pod dohledem školitele.

2.5.3 Školení

Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální školení není nutné.

3 Technické údaje

	GSE 5500 DSG	
	230 V	400 V
Max. výkon	4,6 kVA/3,6 kW	4,8 kVA/3,8 kW
Trvalý výkon	4,2 kVA/3,3 kW	4,4 kVA/3,5 kW
Jmenovité napětí:	230/400 V 1~	
Jmenovitý proud	20 A 1 ~	
Frekvence/typ ochrany	50 Hz/IP 23	
Konstrukce motoru	1-válcový 4-taktní	
Obsah	406 ccm	
Max. výkon	6,5 kW/8,8 PS	
Palivo / obsah nádrže	nafta/12,5 l	
Obsah olejové nádrže	1,65 l	
Doba chodu cca	7,8 h (náplň nádrže)	
Startovací systém	Elektrický startér	
Hladina akustického výkonu		
naměřená	66 dB (A)	
garantovaná	70 dB (A)	
Hmotnost cca	165 kg	
Rozměry D x Š x V v mm	935 x 555 x 770	
Obj. č.:	40586	

3.1 AVR (automatická regulace napětí)

Automatická regulace napětí zajišťuje, aby výkyvy napětí generátoru ležely v rozsahu hodnot garantovaných podnikem dodávajícím elektřinu a nepředstavovaly tudíž nebezpečí pro elektronické přístroje.



Pozor: Každopádně před použitím zásadně zkontrolujte, zda je spotřebič vhodný pro provoz s generátorem.

U extrémně citlivé elektroniky je třeba předem získat povolení výrobce (HIFI, počítače, televizní přijímače, kamkordéry atd.)

4 Přeprava a skladování



Pozor: Příklad se smí provozovat jen v pracovní poloze (rovný podklad), neboť jinak může vytéci palivo či olej resp. není již zaručeno mazání.

Při použití baterie je třeba tuto při delším nepoužívání vyjmout a uložit na bezpečné a suché místo (např. vytápěný prostor).

5 Montáž a první uvedení do provozu

U přístrojů s elektrickým startem



Před prvním uvedením přístroje do chodu je nutno nechat si ve specializovaném obchodě naplnit baterii kyselinou! (služba Bosch / autodílna)


POZOR, DŮLEŽITÝ PROVOZNÍ POKYN



Dojde-li k úplnému vyprázdnění palivové soustavy, je nutno provést odvědušnění palivového potrubí!

1. Odmontujte palivovou hadici na čerpadle (obr. 2). Potrubí přidržíte nakloněné dolů, až palivo vyteče. (**použijte záchytnou nádobu**) (obr.1).

- Dbejte na to, aby motorová nafta nevytekla do země nebo na citlivé podklady.
- Pak opět namontujte potrubí na čerpadlo!

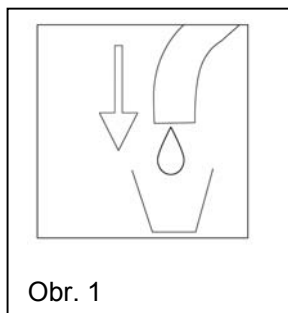

Obr. 1



Obr. 2

2. Dekompresní páku držte stisknutou a 5 – 10krát pomalu zatáhněte za reverzní startér, až se do vstříkovací trysky dostane palivo. Pak dekompresní páku pusťte.
3. Generátor je nyní připraven k provozu a lze jej nastartovat. Pokud by se start nezdařil, proveďte celý postup znovu.

Pokud by generátor přesto nenastartoval, povolte převlečnou matici nad držákem tlakového ventilu (obr.3/šipka A).

(V žádném případě nesmíte povolit držák tlakového ventilu (obr.3/šipka B))

- Nyní zatáhněte za reverzní startér několikrát, až bude z tlakového ventilu vytékat palivo.
 - Namontujte převlečnou matici (v případě potřeby zopakujte)


Příklad je připravený ke startu.

Pokud generátor nenastartuje ani teď, je nutný zásah odborníka.


Pokyn k údržbě

Olejový filtr čistěte jednou za rok a v případě potřeby jej vyměňte (obr.4)!

- Za tím účelem povolte šroub (obr. 4/C) a filtr vytáhněte ze skříně motoru.

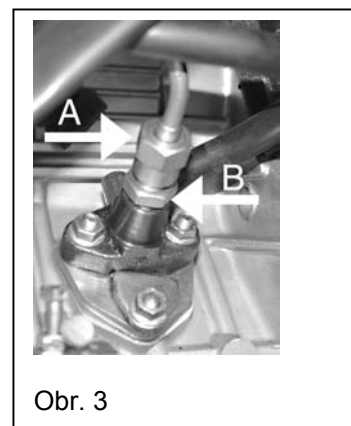

Obr. 3

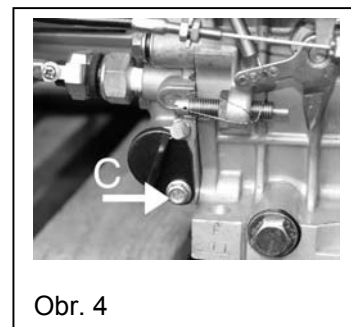

Obr. 4

POZOR!



DŮLEŽITÝ POKYN PRO ÚDRŽBU

Abyste zabránili zanesení palivové soustavy, **je nutno** každé 3 měsíce provést desetiminutový zkušební chod bez zatížení!

Pozor: Zanesená palivová soustava má za následek nákladnou opravu.

5.1 Plnění oleje

Generátor se zásadně dodává bez oleje. Zkontrolujte prosím průměrnou teplotu prostředí a nalijte do generátoru některý z uvedených druhů oleje:

< 0°	SAE 10 nebo 10W30; 10W40
0°-25°	SAE 20 nebo 10W30; 10W40
25°-35°	SAE 30 nebo 10W30; 10W40
35° >	SAE 40 nebo 10W30; 10W40

Množství náplně # 40586: 1,65 l

Obr. 2



Důležité: Generátor má pojistku proti nedostatku oleje. Při nízkém stavu oleje není možné přístroj nastartovat (při pokusu o start se rozsvítí kontrolka stavu oleje).



Před každým použitím zkontrolujte zásadně stav oleje.


5.2 Baterie pro elektrické spuštění jen u GSE 5500 DSG (# 40586)

Pro elektrické spuštění generátoru doporučujeme použít baterii 12 V / 36 Ah.



Dbejte vždy na dostatečné nabití a v případě potřeby doplňte destilovanou vodu resp. baterii dobijte.

- Baterii každé 3 měsíce kontrolujte!
- Při nabíjení a kontrole musí být baterie zásadně vymontovaná.
- Odstraňte přípojný kabel a pečlivě izolujte kontakty, abyste zabránili zkratu.

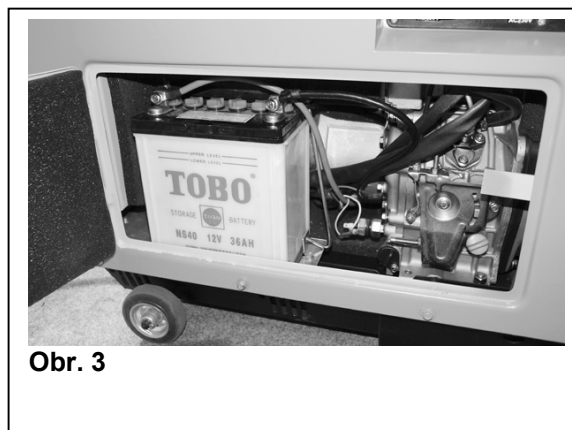

Obr. 3

POZOR! Kapalina v baterii je silně žíravá a může vést k vážným otravám a poraněním. Je nutno se vyvarovat potřísnění pokožky či oděvu a zasažení očí.

Pokud generátor delší dobu nepoužíváte

Vyjměte baterii a uložte ji na bezpečné a suché místo (např. přezimování ve vytápěných prostorách)

5.3 Doplnování paliva

Nikdy nedoplňujte palivo, dokud je stroj v chodu. Po použití nechte stroj minimálně 5 minut vychladnout, pak můžete teprve doplnit palivo.

Palivo: nafta



V blízkosti stroje a paliva nikdy nekuřte. Nikdy nedoplňujte palivo v blízkosti jisker, plamenů nebo otevřeného ohně.

Důležité: Odstraňte všechny kabely.

- Z plnicího otvoru odstraňte víko.
- Do plnicího otvoru opatrně nalijte palivo.
- Nádrž nikdy nenaplňujte výše než k horní straně palivového filtru.
- Na plnicí otvor opět nasadte víko.


5.4 Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu

Z důvodu případných výkyvů napětí by neměly být připojeny přístroje s citlivou elektronikou a HI-FI přístroje, televizní přijímače a počítače, tyto by se mohly poškodit!

- Stroj postavte na rovný podklad. Nestavte jej na kovovou plochu.
- Stroj nevystavujte silnému slunečnímu záření a teplotám nad 40 °C. Neukládejte jej ve vlhkém prostředí.
- Před použitím stroje se nejprve ujistěte, že spotřebič, který ke generátoru chcete připojit, má menší příkon, než je výstupní výkon generátoru.
- Spotřebič připojte ke generátoru, až když generátor běží na plné otáčky. Před vypnutím generátoru nejprve odpojte spotřebič.
- Na stroj nenapojte jiné zdroje energie. Nezapojte jej do elektrické sítě bez konzultace s odborníkem v oboru elektro.
- Generátor ihned vypněte za těchto podmínek:
 - při neklidném nebo nepravidelném chodu motoru
 - při poklesu výstupního elektrického výkonu
 - při přehřátí připojeného spotřebiče
 - při nadměrných vibracích generátoru
 - při jiskření
 - při výskytu kouře nebo ohně
- Než připojíte generátor ke spotřebiči, zajistěte, aby měl dostatečné množství paliva.
- Nikdy nedoplňujte palivo, dokud je stroj v chodu. Po použití nechte stroj před doplněním paliva minimálně 5 minut vychladnout.
- Nedotýkejte se horkých částí stroje.
- V blízkosti stroje neukládejte palivo.
- Tlumič a vzduchový filtr působí při dodatečném spalování jako lapač plamenů. Dbejte tedy na to, aby tyto součásti byly správně namontovány a byly v bezvadném technickém stavu.

6 Obsluha

6.1 Použití generátoru „Spuštění s baterií“ GSE 5500 DSG (# 40586)

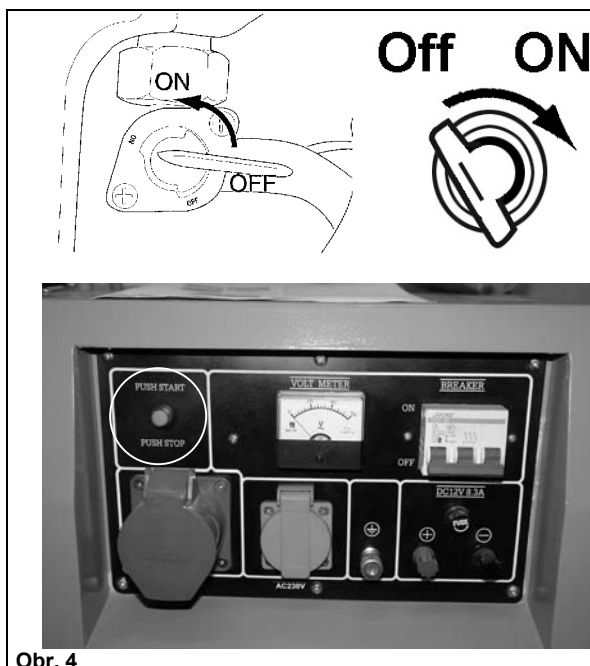

Obr. 4

Off ON



Ujistěte se, že k přístroji není připojen žádný spotřebič.

- Otočením do polohy (ON) otevřete palivový kohout
- Pro uvedení generátoru do provozu stiskněte knoflík Start (obr. 4) nebo rádiové dálkové ovládání (obr. 1/poz. 2).




POZOR! Pokud by se Vám nepodařilo motor nastartovat na první pokus, startování přerušete a zkuste to znovu. V poloze startování nesmíte zůstat déle než 5 sekund!

Nikdy neodstraňujte pólový kabel baterie za provozu. To by mohlo vést k silnému úderu elektrickým proudem.

6.2 Vypnutí generátoru GSE 5500 DSG (#40586)



Obr. 5

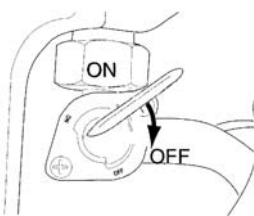

- Před zastavením motoru odpojte od přístroje spotřebič.
- Stiskněte na Vašem rádiovém dálkovém ovládání vypínač (obr.1/poz. 2) resp. knoflík Start (obr.1/poz. 4) ještě jednou.
- Palivovým kohoutem otočte do polohy (OFF).



POZOR! Pokud generátor nepoužíváte, zásadně klíček z přístroje vytáhněte a uložte jej na bezpečném místě.

6.3 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Viz Všeobecné bezpečnostní pokyny a Bezpečnostní pokyny při prvním uvedení do provozu.

- Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli návod k obsluze.
- Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny.
- Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.

7 Poruchy - příčiny - odstranění

POZOR: KONTROLUJTE VŽDY NEJPRVE POJISTKY PROTI PŘEHŘÁTÍ!

Porucha	Příčina	Odstranění
Motor nespustí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavřený palivový kohout 2. Žádné palivo 3. Příliš slabý tah za startér 4. Příliš málo oleje v nádrži 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že palivový kohout a zapínač/vypínač jsou v poloze „ON“ (ZAP). 2. Ujistěte se, že v nádrži je dostatek paliva. 3. Zatáhněte silněji za startovací lanko. 4. Doplněte olej
Motor běží nerovnoměrně	<ol style="list-style-type: none"> 1. Příliš malý spotřebič Zapalovací zařízení není v pořádku 2. Špatné palivo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že je zapalovací svíčka správně namontovaná. Ujistěte se, že kabel zapalovací svíčky je na svíčce. Vyčistěte svíčku a zkontrolujte správnou vzdálenost elektrod. 2. Ujistěte se, že jste použili správné palivo
Generátor nevyrábí proud.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkrat • Vadný kabel • Volný kabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nesvítlí-li signalizační žárovka, jedná se o závadu, kterou nemůžete sami odstranit. <p>Svítlí-li signalizační žárovka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Stiskněte pojistku proti přetížení pro použitý výstup. 3. Zkontrolujte zapojení. 4. Zkontrolujte, zda se nejedná o zkrat nebo přetížení.

8 Prohlídky a údržba



Pro bezvadnou funkci a dlouhou životnost přístroje má podstatný význam pravidelné čištění a údržba.

Během níže uvedených prací nekuřte.

Nikdy nepracujte v blízkosti jisker, plamenů nebo otevřeného ohně.

8.1 Pravidelně prováděná údržba a prohlídky

8.1.1 Vzduchový filtr

Vzduchový filtr byste měli čistit každých 50 hodin provozu.

- Povolte 2 šrouby se šestihrannou hlavou.
- Odmontujte víko.
- Odmontujte vzduchový filtr.
- Filtr vyčistěte lihem nebo etanolem.
- Na vzduchový filtr nakapejte malé množství oleje a stlačte jej.
- Opět vložte filtrační vložku a nasadte skříň.

8.1.2 Palivové síto

- Z plnicího otvoru odmontujte víko.
- Z plnicího otvoru vytáhněte palivový filtr.
- Filtr vyčistěte lihem nebo etanolem.
- Osušte jej měkkým hadříkem.
- Filtr opět vložte do plnicího otvoru.
- Na plnicí otvor opět nasadte víko.

8.1.3 Výměna oleje

- Nechte ohřát motor.
- Odšroubujte plnicí zátku.
- Odmontujte vypouštěcí šroub a použitý olej vypustěte do vhodné nádoby.
- Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyměňte. Zašroubujte vypouštěcí šroub a nalijte nový olej.
- Plnicí šroub opět našroubujte.

8.1.4 Kontrola tlumiče hluku

- Tlumič hluku nechte zchladnout.
- Tlumič hluku by mohl být ucpaný částmi filtru.
- Odšroubujte víčko a sejměte kryt.
- Povrch očistěte drátěným kartáčem.
- V případě potřeby vyměňte.

8.2 Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu

Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a péče může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.

8.3 Plán prohlídek a údržby

Časový interval	Popis	Příp. další detaily
Před každým použitím	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte stav motorového oleje 	
Po 1 měsíci a po 6 měsících	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte motorový olej 	
Každé 3 měsíce/ 50 provozních hodin	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte vzduchový filtr nebo v případě potřeby vyměňte 	
Každých 6 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte palivový kohout a filtr, v případě potřeby vyměňte 	
Každých 12 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte vzdálenost ventilů a příp. seřídte. 	Při vychladlém motoru
Před každým použitím	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda palivový kohout a hadice nemá trhliny a jiná poškození, v případě potřeby vyměňte. 	
Před každým použitím	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte výskyt děr u výfukové soustavy, v případě potřeby utěsněte resp. vyměňte 	
Před každým použitím	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte tlumič hluku a příp. vyčistěte nebo vyměňte 	
Každých 12 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte chladicí ventilátor 	
Před každým použitím	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte bovdenový startér, v případě potřeby vyměňte 	
Každých 6 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte šrouby a spojovací prvky a v případě potřeby vyměňte 	
Každé 3 měsíce	<ul style="list-style-type: none"> U přístrojů se spuštěním pomocí baterie zkontrolujte baterii. 	GSE 5500 D

9 Náhradní díly



Reklamacce a objednávky náhradních dílů budou rychle a nebyrokratickou cestou vyřízeny pomocí příslušného servisního formuláře na

<http://www.guede.com/support>

Tento formulář si lze vyžádat i na

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com

Poznámky

EG-Konformitätserklärung

Prohlášení o shodě E

Hiermit erklären wir,
Tímto prohlašujeme my,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho prohlášení svou platnost.

Bezeichnung der Geräte: - GSE 5500 DSG
Označení přístrojů:

Artikel-Nr.: - 40586
Obj.č.:

Einschlägige EG-Richtlinien: - EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Příslušné směrnice EU: - EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- EG-Richtlinie Elektromagnetische
Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen
- EG-Richtlinie 93/68/EWG
- EG Richtlinie 2000/14 EWG
- EG Richtlinie 89/392 EWG
- EG Richtlinie 91/368 EWG
gemessener Schalleistungspegel siehe Kap. 3
garantierter Schalleistungspegel siehe Kap. 3

Angewandte harmonisierte Normen: - DIN 6280-10
Použité harmonizované normy: - EN 50082-1
- CISPR 12

Datum/Herstellerunterschrift: 05.01.07
Datum/podpis výrobce:

Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold, Geschäftsführer
Údaje o podepsaném:

